
# SUNX HL-T1

中文操作說明


## HL-T1 外觀顯示說明

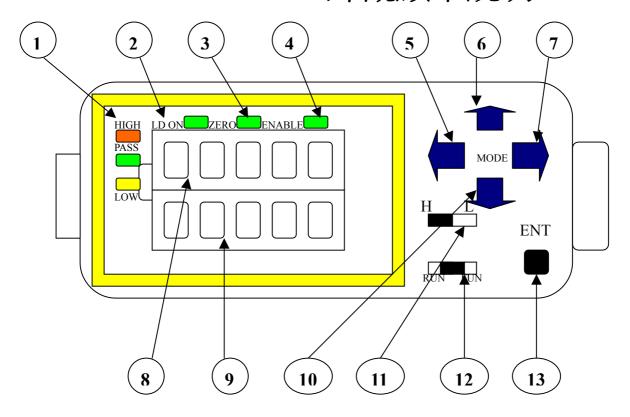

- 1.判定輸出指示燈—HIGH(橙色)
  - PASS(綠色)
  - LOW(黃色)
- 2. 雷射點燈指示燈(綠色)
- 3. 歸零指示燈(綠色)
- 4. 穩定指示燈(綠色)
- 5. 左鍵
- 6. 上鍵
- 7. 右鍵
- 8. 主數字顯示(紅色)—測量值/功能顯示

- 9.下數字顯示(黃色)—尺寸限值/電壓/電流/受光量/分解能
- 10. 下鍵
- 11. 限值選擇開關
- 12. 模式切換開關
- 13. 確認鍵

### 背面

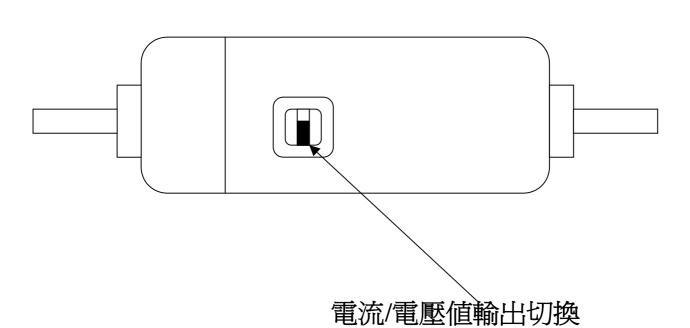

## 外部指示燈

- 1. 雷射點燈指示(綠色) 雷射頭光輸出指示(LD-雷射二極體)
- 2.判定輸出指示燈(HIGH/PASS/LOW)
  HIGH—測定値大於 H 設定値
  PASS—測定値大於 L 設定値小於 H 設定値
  LOW—測定値小於 L 設定値
- 3.主數字顯示(紅色)5 位數 LED 顯示在 RUN 模式時,測定值(mm/%)表示單位時間固定的測定值(mm/%)顯示反向模式,上下按鈕對調
- 4.次數字顯示(黃色)5 位數 LED 顯示 在 RUN 模式時,顯示尺寸限值/電壓/電流/受光 量/分解能
  - 在 THR 模式時,各自顯示尺寸限值 反向模式,上下按鈕對調
- 5. 穩定指示燈(綠色) 點燈—正常動作 滅燈—異常動作(電源投入,但雷射頭未連接)
- 6. 歸零點指示燈(綠色) —點燈時歸零點穩定

## 外部開關操作

#### 1. 模式選擇開關

RUN 模式—測定模式

THR 模式—尺寸限值模式,這尺寸限值是設定模式 FUN 模式—功能模式,可逐一做功能設定

#### 2.極限選擇開關

在 THR/RUN 模式,切換 H/L 開關來設定限值

#### 3. 按鈕開關

| 按鈕 | RUN 模式    | THR 模式  | FUN 模式  |
|----|-----------|---------|---------|
| 上鍵 | 時間輸入      | 更改限値(順) | 更改功能設定  |
|    |           |         | (順)     |
| 下鍵 | 按3秒基準受    | 更改限値(逆) | 更改功能設定  |
|    | 光量設定      |         | (逆)     |
| 左鍵 | 更換主顯示的    | 更改限值的位  | 功能選擇設定  |
|    | 內容(順)     | 數(順)    | (順)     |
| 右鍵 | 更換主顯示的    | 更改限值的位  | 功能選擇設定  |
|    | 內容(逆)     | 數(逆)    | (逆)     |
| 確認 | 按1秒以上完    | 當限値閃爍時  | 設定値閃爍時  |
|    | 成歸零       | 完成教導    | 設定      |
|    | 右鍵 +ENT 3 | 當限値點燈時  | 設定初始値時  |
|    | 秒歸零解除     | 實施      | 持續按到 OK |

## HL-T1 操作流程

